




文解1 蔵前内観現況（南より見る）



文解2 銅板葺下屋内観現況（南より見る）

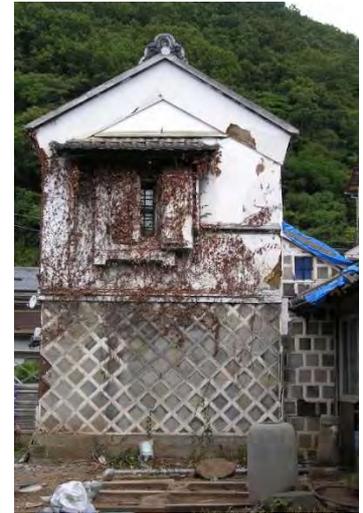

文解3 外観現況（南より見る）



文解4 大屋根現況（南東より見る）



文解5 蔵前屋根現況



文解6 大屋根解体トレンチ



文解7 大棟解体トレンチ（南東より見る）



文解8 鬼瓦現況



文解9 大棟北側面現況
胴塗りの輪違い瓦は平棧瓦を用いていた。
裏表で見え方が異なる。



文解10 大屋根軒唐草取り付き状況
松城家建物の中で唯一軒唐草を銅釘止めと
していた。



文解11 大屋根椽瓦葺土撤去状況（南東より見る）
瓦葺土の下に土居塗が施されていた。



文解12 大屋根下地状況（南より見る）



文解13 大屋根軒先納まり状況
海鼠瓦を漆喰で塗り込めて軒先の台座としていた。



文解14 大屋根小舞野地状況



文解15 大屋根垂木状況（南東より見る）



文解16 大屋根垂木状況（東面）



文解17 2階天井裏状況
手前が漆喰揚げ裏天井板。板傍の隙間は少ないが、人工的な割れを入れて食い付きを高めている。



文解18 銅板葺下屋根根現況
明治15年頃の増築である。軒先数枚の銅板は修理で取り替えられていた。



文解19 蔵前棧瓦葺下地状況
瓦は古材を再利用していたが、ルーフィングと瓦棧を入れた空葺とされていた。(平成)



文解20 蔵前野地板状況
野地板は部分修理がなされていた。



文解21 蔵前垂木及び銅板葺下屋屋根野地板状況



文解22 2階窓庇棧瓦葺解体状況
当初を残していた。庇はベタ土置きとせず筋置きとされていた。



文解23 2階窓庇野地板状況



文解24 2階床の間壁紙(金散らし和紙)解体状況



文解25 蔵前床組状況
床板は昭和材であったが根太は当初のものが残っていた。



文解26 銅板葺下屋床組



文解27 金庫及び基壇状況
(銅板葺下屋奥)



文解28 1階床組状況
床下は存置した。



文解29 蔵前垂木解体完了



文解30 蔵前海鼠壁及び漆喰壁掻き落とし状況



文解31 蔵前・銅板葺下屋解体完了



文解32 樋受金具残存状況
折釘で受ける長首式のもの。



文解33 海鼠壁及び漆喰壁部分解体状況
2階窓廻り漆喰を残し、上塗りまで解体。面(部位)によっては荒壁から補修した。



文解34 砂摺層の肌別れ
斑直しと中塗りの間に施工された、生漆喰と土を練った刷毛引きの薄塗り層。肌別れを招いていた。



文解35 基壇解体状況
安山岩切石漆喰据えの基礎組(明治15年頃増築時のもの)



文組1 沓石・地覆石据直し完了



文組2 基壇組立状況（ステンレスダボピン補強）



文組3 基壇組立完了



文組4 軸部足元・土壌防蟻処理状況



文組5 2階床板復旧完了（北東より見る）



文組6 蔵前軸部組立完了（北東より見る）



文組7 蔵前・銅板葺下屋床組完了（南より見る）



文組8 蔵前・銅板葺下屋床板復旧完了



文組9 大屋根垂木組立完了 (北東より見る)



文組10 小屋梁補修及びステンレスアングル鋼材補強完了



文組11 大屋根軒樋受金具取付完了



文組12 大屋根小舞野地施工完了 (南東より見る)



文組13 大屋根二重野地施工状況 (南西より見る)
屋根軽量化の一環で屋根瓦ベタ土置きと土居塗を復旧しなかったため、木で二重野地を設けた。



文組14 大屋根二重野地施工完了 (南東より見る)



文組15 大屋根杉皮下地葺施工完了



文組16 大屋根防水紙施工完了



文組17 大屋根軒先・蝶羽敷瓦施工完了



文組18 大屋根根椽瓦平葺完了



文組19 大棟瓦積施工状況



文組20 大棟漆喰胴塗り施工状況



文組21 大棟影盛施工状況
破損が酷く今回新規に造り直した。



文組22 大棟南 鬼瓦、鬼台、影盛、ハナブカ施工完了



文組23 大屋根施工完了



文組24 蔵前垂木組立完了



文組25 蔵前野地板施工完了



文組26 蔵前棧瓦葺状況



文組27 銅板葺下屋野地板補修完了



文組28 銅板葺下屋銅板葺施工状況



文組29 銅板葺下屋銅板葺施工完了



文組30 蔵前・銅板葺下屋 屋根施工完了



文組31 外壁（北面）砂摺含侵強化剤塗布状況



文組32 妻壁（北面）未解体部分含侵強化剤塗布状況



文組33 外壁上塗り漆喰施工状況



文組34 海鼠目地施工状況



文組35 水切り 下地状況



文組36 水切り 上塗り状況



文組37 蔵前（南面）木舞掻き完了



文組38 蔵前（北面）木舞掻き完了



文組39 蔵前（北面）海鼠瓦割付完了



文組40 建具復旧完了



文組41 2階畳復旧完了



文組42 鉄筋格子防錆黒色塗装完了



文組43 2階床の間下地張
金散らし和紙張付壁



文組44 2階床の間下張完了
同左



文組45 2階床の間上張完了
同左



文組46 銅板葺下屋 差敷居 銅板包み施工状況
明治15年頃増築部。銅板は出来る限り再利用した。



文組47 同左壁 銅板包み施工状況
同左。壁包み銅板は今回新規にやり替え、基壇取合部分に水切りを設けた。



文組48 蔵前書棚復原完了 (南より見る)



文組49 2階造作及び建具復旧完了 (北西より見る)



文組50 外壁・屋根漆喰完了 (南東より見る)



東解1 外観現況（東面）



東解2 大屋根現況（北東より見る）



東解3 大棟北現況



東解4 大棟～屋根解体トレンチ



東解5 大屋根軒先現況
軒先塗込の台瓦は全て当初の状態であったが、棧瓦・葺土は部分的に補修が入っていた。



東解6 大屋根棧瓦解体完了、軒先台瓦状況



東解7 大屋根軒先納まり



東解8 南面外壁上段 補修痕
板張り・ルーフィング張り、リシン吹付仕上げなど、数時期の部分補修が確認できた。



東解9 大屋根下地解体状況（北東より見る）



東解10 大屋根垂木状況（北東より見る）



東解11 小屋組（南東より見る）



東解12 2階床組状況（北より見る）



東解13 北面外壁中段 縦板張解体状況
後世改造部分



東解14 西面外壁上段 中塗状況
後世の荒壁補修



東解15 北面下屋屋根現況
軸部～屋根まで大正～戦前期の造り替え。落下式便所床を設けた関係で建ちが少し高くされた。



東解16 北面下屋屋根下地状況



東解17 北面下屋小舞野地状況



東解18 北面下屋垂木状況



東解19 北面下屋解体状況
(西より見る)



東解20 北面下屋内部状況
(西より見る)



東解21 北面外壁下段(西側)状況
破れ目地の海鼠壁は当初のもの。



東解24 北面下屋便所解体状況



東解22 北面下屋後補便所状況



東解23 北面下屋後補便所床組状況



東解25 北面下屋 小屋組解体完了



東解26 北面下屋 軸部解体完了



東解27 西面出入口土庇屋根現況
基礎石と垂木掛のみ当初とする昭和戦前後の造り替え。



東解28 西面出入口土庇屋根瓦葺解体トレンチ



東解29 西面出入口土庇野地板解体状況



東解30 西面出入口土庇垂木状況



東解31 南窓庇屋根現況



東解32 南面2階土戸破損部解体状況



東解33 出入口土戸漆喰解体完了



東解34 下段荒壁土解体完了（北西より見る）
土台と隅柱の腐朽が著しい。



東解35 下段荒壁土・置床解体完了（北西より見る）



東組1 揚家状況



東組2 柱当初番付墨書



東組3 貫 継手と当初番付墨書



東組4 土台補修（一部取替）、柱高根継完了



東組5 防蟻処理状況



東組6 西面出入口 沓石、縁石 据直し完了



東組7 西面出入口 叩き施工状況



東組8 1階床組立完了（北東より見る）



東組9 1階置床・造作組立完了（北西より見る）



東組10 2階北押入・棚復原完了（西より見る）



東組11 小屋梁補修及び補強完了



東組12 大屋根垂木補修完了（北西より見る）



東組13 大屋根小舞野地施工完了（北西より見る）



東組14 大屋根下地葺完了（北西より見る）



東組15 大屋根軒唐草取付状況



東組16 大屋根棧瓦平葺完了（北西より見る）



東組17 大棟鬼瓦取付状況



東組18 大棟北 ハナブカ及び影盛再用状況
北側は漆喰唐草レリーフのある影盛と鬼面のハナブカを再用した。



東組19 大棟南 ハナブカ新規施工状況
南側のハナブカは新たに造り直して古材を資料保管とした。




東組20 大棟南 影盛裏面唐草施工状況
南側影盛も左に同じ。



東組21 大棟北 鬼瓦・鬼台・ハナブカ・影盛補修完了



東組22 大棟南 鬼瓦・鬼台・ハナブカ・影盛作製完了

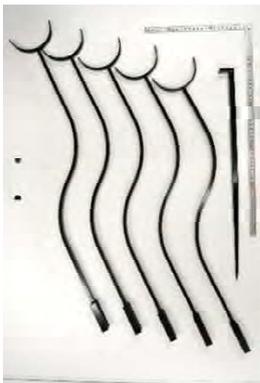

東組23 軒樋新規製作
全て欠失のため、古写真と文庫蔵の当初材を参考に復原。



東組24 軒樋取付完了



東組25 西面出入口土庇 小舞野地施工完了



東組26 北面下屋 野地板施工完了



東組27 外壁下段木舞掻き完了



東組28 外壁中段木舞掻き補修完了



東組29 外壁斑直し施工状況



東組30 外壁中塗り施工状況



東組31 海鼠瓦施工状況



東組32 2階天井漆喰塗詳細



東組33 2階天井漆喰塗 亀裂部補修状況



東組34 出入口土戸下地補修状況



東組35 南面窓庇野地板裏面漆喰塗状況



東組36 南面窓庇野地板取付状況
揚げ裏漆喰層を存置し上部の野地板を交換したため接着用漆喰を介在させた。



東組37 南面窓庇揚げ裏下地補強状況
食い付き用鋸目入り木下地を再用する箇所では、新規揚げ塗りにヒゲコなどを補填した。



東組38 南面窓庇施工完了



東組39 東面ツブ施工状況
形が残っていたツブは、小補修の上黒ノロ掛けを行った。



東組40 西面出入口土庇揚げ塗り状況



東組41 外壁海鼠目地上塗り状況
当初工法に倣い、白海鼠目地の上黒ノロ掛けを行った。



東組42 出入口土戸 打掛金具防錆黒色塗装状況



東組43 出入口建具復旧完了



東組44 北面下屋軸部組立完了



東組45 北面下屋造作組立完了



東組46 北面下屋根施工完了



東組47 大屋根及び出入口土庇屋根施工完了



東組48 出入口土戸補修完了



東組49 東面外壁左官仕上げ施工状況