



主解1 式台現況（南より見る）



主解2 ホンゲンカン現況（北より見る）



主解3 ドマ奥現況（南より見る）



主解4 北東イタマ現況（南より見る）



主解5 板間（中二階）現況（南より見る）



主解6 1階西縁現況（北より見る）



主解7 1階ヒロマ南側縁現況（東より見る）



主解8 1階南縁現況（西より見る）



主解9 2階外壁現況（南西より見る）



主解10 南下屋屋根及び2階外壁現況（南東より見る）



主解11 北面現況（台所先行解体完了）



主解12 素屋根建設状況



主解13 素屋根建設完了



主解14 大屋根現況（北東より見る）



主解15 大屋根下地状況（南西より見る）



主解16 大屋根小舞野地状況、一部垂木状況



主解17 東下屋屋根現況（右手前は釜屋屋根）
際熨斗は概ね当初の状態が残っていた。



主解18 東下屋屋根解体状況
野地には修理が1回行われ、古瓦が再用されていた。



主解19 東下屋屋根下地状況



主解20 東下屋屋根小舞野地状況
当初の小舞野地が残っていた。



主解21 東下屋垂木状況



主解22 南下屋及び西下屋屋根下地状況
一部野地板から上が変わられ、全面にルーフィングが敷かれていた。



主解23 南下屋野地状況
後補のベタ野地



主解24 南下屋野地板解体状況



主解25 西下屋小舞野地状況




主解26 北下屋垂木状況



主解27 北下屋垂木解体完了



主解28 北下屋西端 当初広小舞残存状況
下屋で当初の広小舞が残っていたのは蔵前に組み込まれる北西隅のみ。

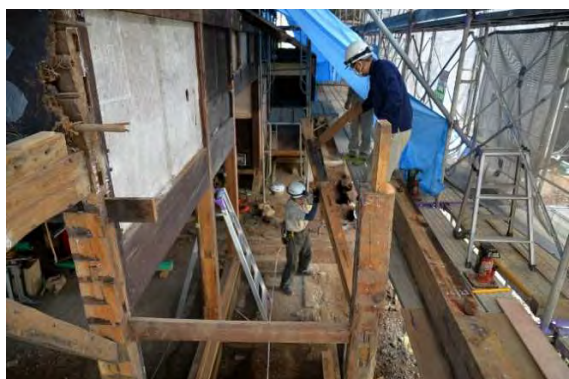

主解29 北下屋東側軸部解体状況




主解30 北下屋東側 柱当初番付墨書



主解31 北下屋桁仕口



主解32 ドマコンクリート解体状況
内部土間叩きのほぼ全てが戦前～戦後にかけてセメント入りのものに変更されていた。

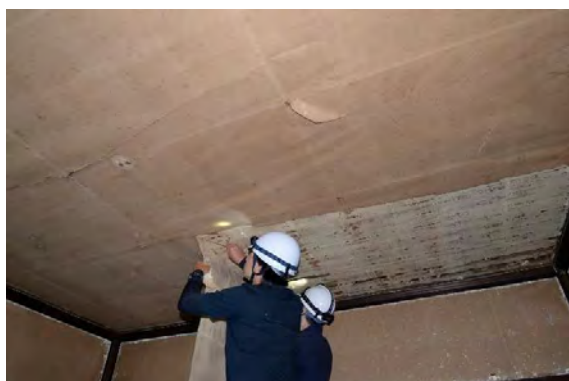

主解33 1階ジョウダンノマ天井紙解体状況
金散らし和紙張付天井



主解34 1階ジョウダンノマ解体天井紙 裏側下張り
日記や帳面などの反古紙が利用されていた。



主解35 1階ジョウダンノマ壁紙解体完了
金散らし和紙張付壁



主解36 1階ジョウダンノマ天井紙解体完了
金散らし和紙張付天井



主解37 2階北西十畳間 床脇壁奥
壁襖を上げ「隠し仏」を見る。下段は元々奥行の深い地袋。



主解38 2階前の間天井紙解体状況
模様印刷洋紙張付天井




主解39 2階北西十畳間天井紙解体状況
模様印刷洋紙張付天井



主解40 2階前の間壁紙解体状況
金散らし和紙張付壁



主解41 2階北西十畳間天井紙、壁紙解体完了

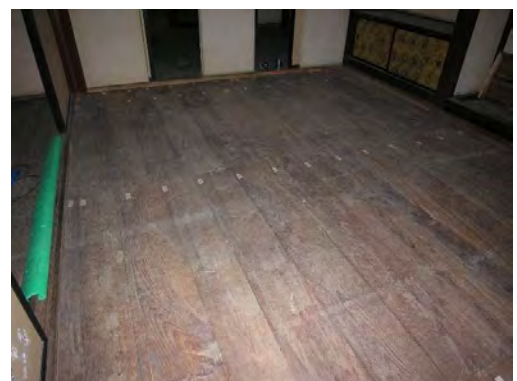


主解42 2階北西十畳間荒床板状況



主解43 2階応接間床組状況
下階ヒロマの神棚上部にのみ二重天井が張られていた。



主解44 2階西半4室中央柱

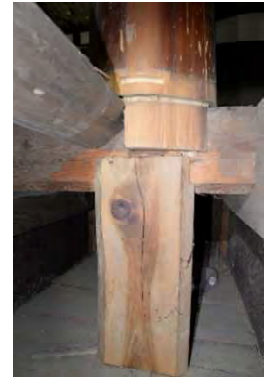

主解45 同左立ち所

下階マエナンド押入内に建てられた角柱の上方に乗るが、床組材を介しており通し柱ではない。



主解46 1階ヒロマ南側縁当初床板残存状況



主解47 1階ヒロマ南側縁当初竿縁天井残存状況



主解48 オザシキ荒床板状況



主解49 オザシキ床組状況



主解50 1階式台床組状況
式台のうち突出部は全て平成4年取替材であったが、南下屋に組み込まれる階段・床組は当初のもの。



主解51 1階南縁床組状況



主解52 オクナンド根太解体完了



主解53 北縁床板、竿縁天井解体完了



主解54 北東ドマ箱階段段板、蹴込板解体状況



主解55 1階オクナンド竿縁天井解体完了



主解56 外壁漆喰塗擬窓現況



主解57 外壁石積風漆喰大壁（擬石塗）解体状況



主解58 外壁石積風漆喰大壁（擬石塗）解体完了



主解59 外壁擬石塗海鼠瓦解体完了
各面とも下方を中心に過去の修理が入っていた。



主解60 外壁擬石塗下地（当初及び補修）状況
コーナー部の過去の下地補修では、細目の割竹が細かく掻き込まれていた。

主屋主体部 組立工事



主組1 ワキゲンカン（踏込）敷石解体完了



主組2 ワキゲンカン（踏込）敷石破損状況



主組3 ワキゲンカン（踏込）敷石再加工状況
表層剥離・劣化部分を除去して下げた位置に仕上げ加工を
施し、その分上げて据え直した。



主組4 ワキゲンカン（踏込）敷石補修完了



主組5 東下屋東側敷石取替え、据直し完了



主組6 北東布石取替え、据直し完了
後世の改造で破損を受けていた布石は取替え、補強の鉄
骨・ベタ基礎設置後据え付けた。



主組7 ドマ防蟻土壌処理状況



主組8 ドマ叩き施工状況



主組9 北東下屋土台組立状況



主組10 下屋根新材加工状況



主組11 南西下屋根組立状況




主組12 下屋根垂木組立完了



主組13 東下屋小舞野地組立完了
揚げ裏部分は垂木下端に縄巻小木摺板打ち付け。



主組14 南下屋小舞野地及び化粧野地組立完了

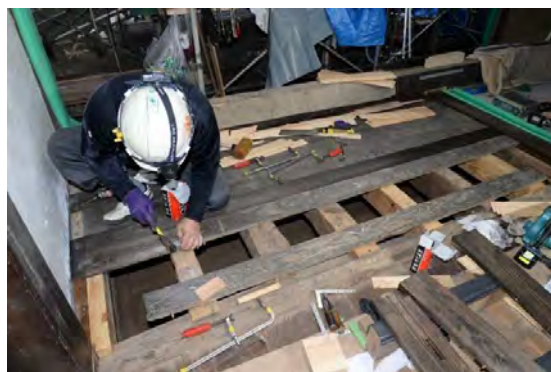

主組15 1階ヒロマ南側縁床板組立状況




主組16 2階次の間敷居補修状況

主屋主体部 組立工事



主組17 ホンゲンカン竿縁組立完了
今回の工事では天井裏で部分的に構造補強水平ブレースを取り付けた。

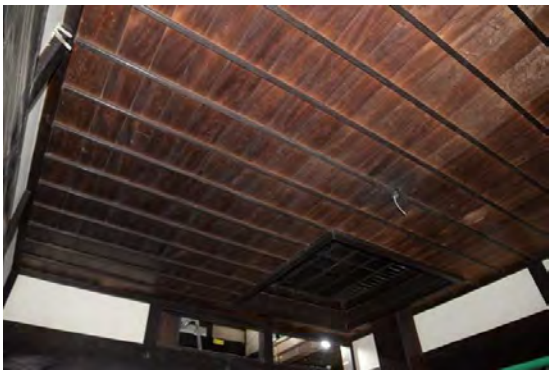

主組18 ナカノマ竿縁天井組立完了



主組19 バルコニー組立状況（復原）
2階南側柱に残っていた根太掛痕跡を手掛かりにFL高さを推定した。



主組20 バルコニー組立完了



主組21 大屋根小舞野地組立完了（南東より見る）



主組22 大屋根下地完了
空葺とするため、防水紙を敷き込んだ。軒先では杉皮土居葺より防水紙の上に出し排水を工夫した。



主組23 大屋根棧瓦葺状況



主組24 煙突補強ステンレス鋼材下地状況



主組25 煙突木下地及び水切り銅板設置完了



主組26 煙突漆喰下塗り状況



主組27 煙突施工完了
古写真を元に黒漆喰仕上げで復原したが、形を合わせた板金を被せるなど雨仕舞に留意した。



主組28 鬼瓦生型製作状況



主組29 大棟施工状況



主組30 大屋根施工完了



主組31 大棟端納まり（西側）
今回の工事では、大棟廻りのみ目地漆喰巻を復原した。

主屋主体部 組立工事



主組32 大屋根隅棟（北東）



主組33 大屋根軒樋受け金具取付状況




主組34 東下屋棧瓦葺状況




主組35 東下屋根施工完了
手前は釜屋屋根（越屋根付き）



主組36 北東下屋木舞掻き状況（内部より見る）

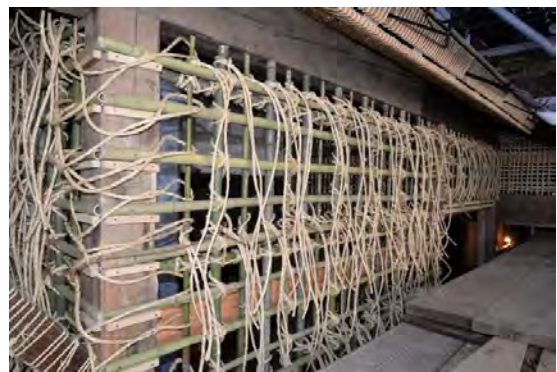

主組37 北東下屋木舞掻き状況（外部より見る）

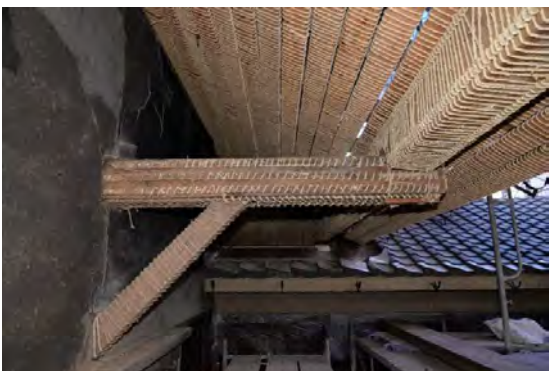

主組38 東下屋揚げ裏下地施工状況



主組39 北東下屋荒壁付け状況



主組40 北東下屋揚げ裏荒壁付け状況



主組41 北東下屋海鼠瓦取付状況



主組42 2階北東外壁木舞下地補修完了
下地丸竹は可能な限り古材を残し、端先破損箇所を中心に新材を補足した。



主組43 2階北東外壁中塗り状況



主組44 2階北東外壁 擬石塗下地(海鼠瓦) 取付状況



主組45 2階北東外壁擬石塗 下塗り状況




主組46 2階外壁南面擬石塗 目地棒取付状況



主組47 2階外壁南面擬石塗 上塗り状況

主屋主体部 組立工事

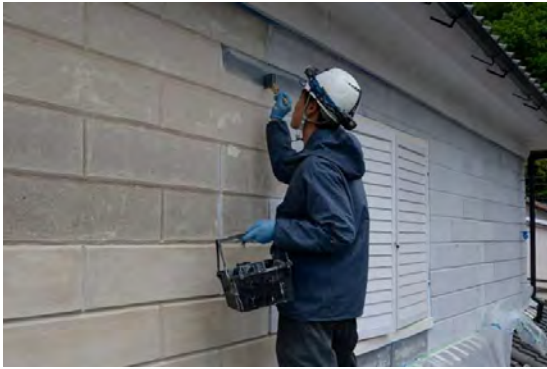

主組48 2階外壁東面擬石塗 ノロ施工状況
破損のない部分は上から復原色による漆喰ノロをかけた。



主組49 2階外壁西面擬窓ファンライト補修状況
旧仕上げ部分を残したまま薄く上塗り直しを行った。



主組50 2階外壁西面擬窓 色漆喰施工状況



主組51 2階揚げ裏含侵強化状況
補強箇所の材質に応じ、ハイレックスやアクトメールなどを希釈して含浸させた。




主組52 東下屋上塗り 補修状況（当初上塗り保存状況）



主組53 2階南西八畳間・応接間腰下ガラス戸 補修状況



主組54 2階南西八畳間・応接間腰下ガラス戸詳細

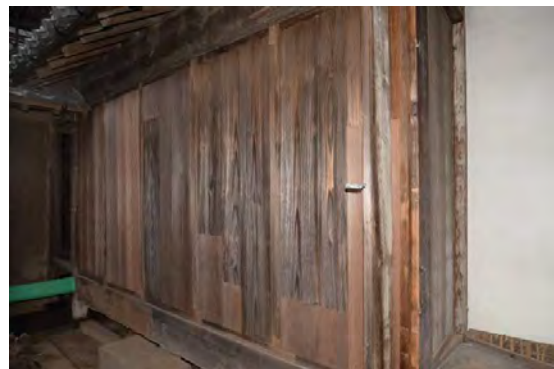

主組55 西下屋雨戸補修完了




主組56 マエナンド襖補修状況（左）と補修完了（右）



主組57 2階応接間襖補修状況（左）と補修完了（右）



主組58 マエナンド襖真鍮泥補筆1

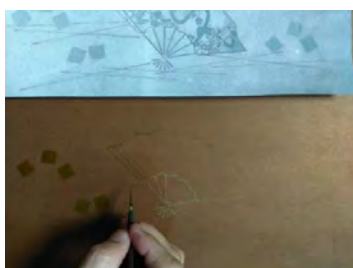


主組59 マエナンド襖真鍮泥補筆2



主組60 マエナンド襖真鍮泥補筆3

当初は木版画の型押しによっているが、今回の修理では部分補筆にも対応するため、型紙を起こして面相筆トレースにより失われた部分を再現した。

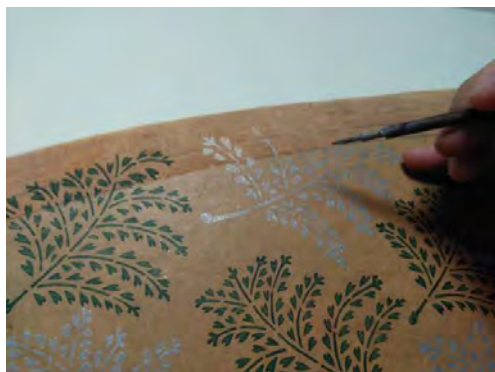

主組61 2階応接間襖補筆状況



主組62 2階応接間襖剥落止め状況



主組63 2階雨戸鉄板張り状況



主組64 2階西半4室畳表替え状況1
旧手縫い床を再用し、四方板は極力再用了。

主屋主体部 組立工事



主組65 2階西半4室畳表替え状況2
琉球表を復原した。



主組66 廻階段うるみ漆塗 刻芋飼い作業状況
蹴込板で劣化の少ないものは部分補修とした。



主組67 廻階段うるみ漆塗 切粉付け作業状況



主組68 廻階段うるみ漆塗 上塗状況



主組69 廻階段ペンキ塗パテ飼い状況



主組70 廻階段うるみ漆塗及びペンキ塗施工完了



主組71 ナカノマ上框 弁柄透き漆施工状況




主組72 オクナンド床框 漆変り塗り補修状況




主組73 バルコニー ペンキ塗状況



主組74 襖引手金具煮黒味状況

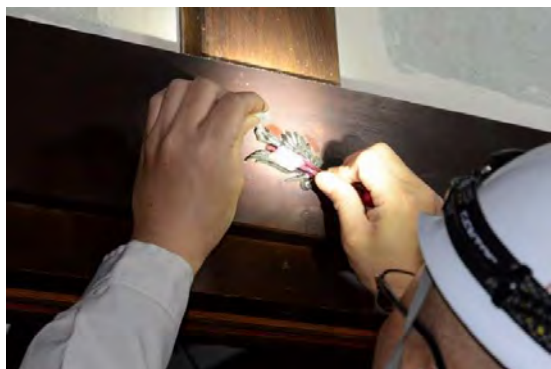

主組75 ホンゲンカン釘隠し清掃状況

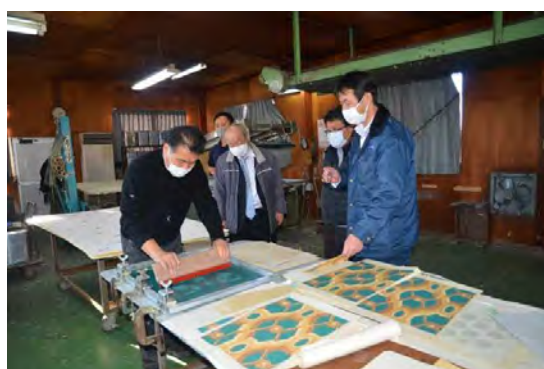

主組76 2階西半4室天井紙（模様印刷洋紙）試作状況



主組77 2階西半4室天井紙（模様印刷洋紙）
シルクスクリーン印刷状況



主組79 2階南西八畳間天井紙（模様印刷洋紙）
下張り状況



主組78 2階西半4室天井紙（模様印刷洋紙）
シルクスクリーン印刷乾燥状況

主屋主体部 組立工事




主組80 2階南西八畳間天井紙（模様印刷洋紙）上張り状況



主組81 2階南西八畳間壁紙（金散らし和紙）下張り状況



主組82 金散らし和紙補修状況
再用紙には近い色の和紙を用いて裏打ち補強を行った。

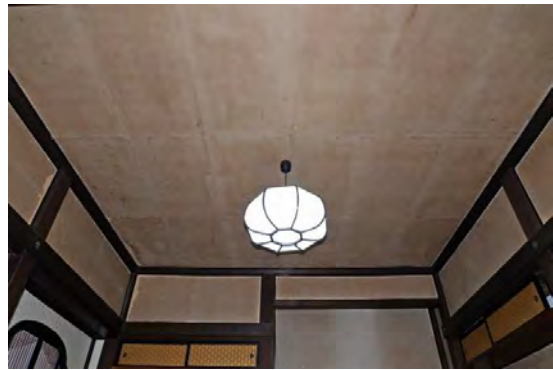

主組83 ジョウダンノマ壁紙及び天井紙（金散らし紙）
上張り完了



主組84 北東隅部構造補強耐圧盤配筋状況



主組85 北東隅部鉄骨ボルト締め作業状況



主組86 北東隅部鉄骨建方完了
手前の支柱は北東土間出入口踏込に位置し、北面外部からは一部見え掛かりとなるため黒色塗装。



主組87 中央部構造補強耐圧盤
ホンゲンカン・ジョウダンノマ押入。コンクリート打設完了




主組88 中央部鉄骨建方完了
ホンゲンカン押入内



主組89 中央部鉄骨建方完了（2階南西八畳間より見る）
ジョウダンノマ・ホンゲンカン押入内。鉄骨フレームで床梁を固定。手前柱頭はND工法によった。



主組90 小屋裏補強完了
垂直ブレース及び小屋材応力伝達用構造用合板設置

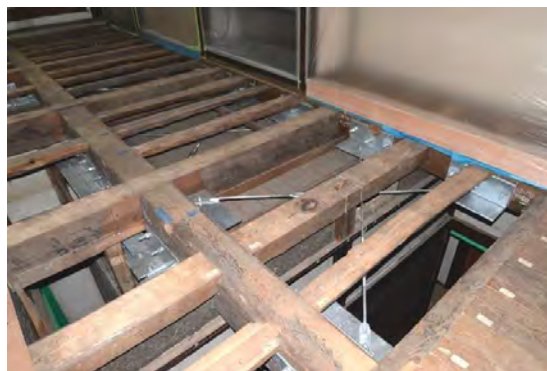

主組91 2階床下（1階天井裏懐）補強完了
水平ブレース設置（2階北西十畳間床下）



主組92 式台床板復旧及び壁補修完了



主組93 1階ヒロマ南側縁
造作及び建具復原



主組94 1階南縁
造作及び建具復旧



釜解1 外観現況（北東より見る）
平成4年の造替により突出部は全て後補材（文化財指定範囲外）



釜解2 外観現況（南西より見る）



釜解3 内部現況（南西より見る）



釜解4 軒足場建設完了



釜解5 屋根現況



釜解6 新建材内装解体状況



釜解7 新建材内装解体完了



釜解8 後補間仕切り（大正頃）解体状況



釜解9 後補間仕切り（大正頃）煉瓦積み



釜解10 北面西側壁解体状況（外部から見る）
内部側の下地と塗り壁は当初のものが残っていた。



釜解11 東面妻壁下地状況



釜解12 垂木状況
越屋根が乗っていたと思われる中央付近の垂木は全て後補材であった。



釜解13 小屋組状況



釜解14 小屋組状況
手前2本の間柱は後補（大正頃）。腐朽の著しい小屋梁は添え板で補強されていた。



釜解15 南面軸部状況



釜解16 軸部解体完了



釜解17 竈発掘状況



釜解18 竈発掘状況 (大正期間仕切煉瓦壁解体完了)




釜組1 柱補修状況



釜組2 軸部組立状況1



釜組3 軸部組立状況2

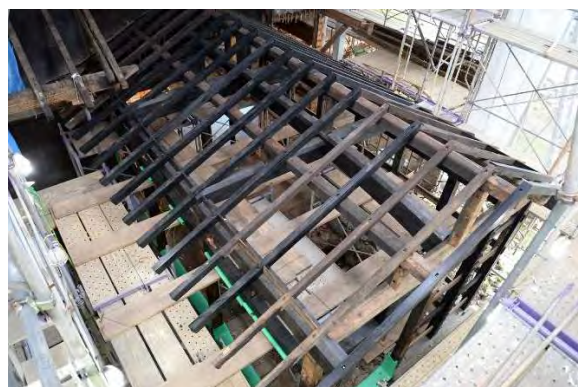

釜組4 小屋組組立状況



釜組5 越屋根組立状況



釜組6 野地板組立完了



釜組7 屋根下地完了



釜組8 棧瓦葺完了




釜組9 屋根漆喰施工完了



釜組10 木舞掻き完了



釜組11 木舞掻き、揚げ裏下地完了

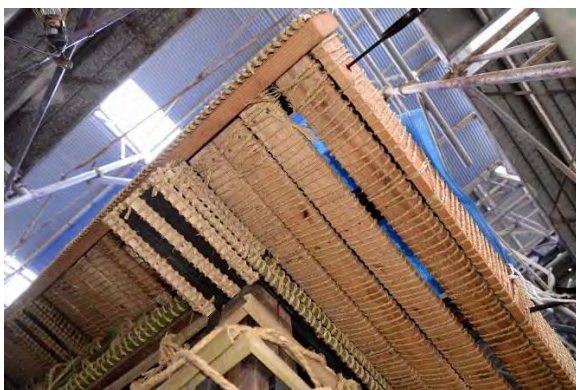

釜組12 揚げ裏下地完了



釜組13 海鼠目地施工状況



釜組14 竈焚口鳥居石加工状況



釜組15 竈焚口石積み完了
焚口の石積みの2段目以下は古材を再利用した。



釜組16 竈塗り施工状況



釜組17 竈塗り施工状況



釜組18 竈施工完了
地上部分は古材が残っていなかったため類例による復原とした。



釜組19 棚及び建具復原完了（南東より見る）



釜組20 海鼠壁施工完了（北東より見る）



釜組21 雨戸復旧完了（南西より見る）



便解1 南廊下現況（東より見る）



便解2 外観現況（北西より見る）



便解3 外観現況（南より見る）



便解4 屋根現況



便解5 屋根下地状況



便解6 垂木及び野地板状況
垂木から上は全て後補材



便解7 小屋組状況



便解8 石積風浅目地入砂漆喰仕上下地調査
軸部の壁は海鼠瓦を塗り込め、妻上部は縄巻木摺下地に薄く
中塗りを行っていた。




便解9 石積風浅目地入砂漆喰仕上解体状況（上部）



便解10 石積風浅目地入砂漆喰仕上解体完了（下部）



便解11 西面海鼠瓦解体状況

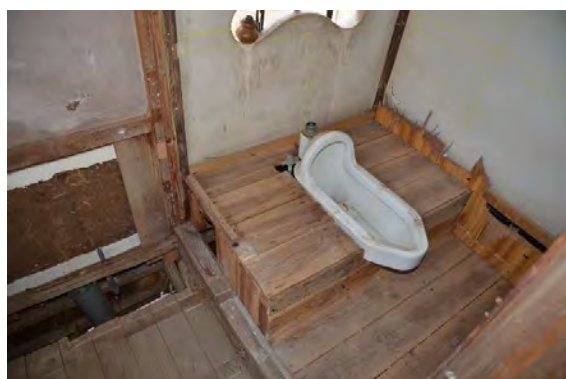

便解12 便所西端個室廻り新建材内装解体状況



便解13 便所個室西から3 壁に残る中古小便器取付き痕



便解14 便所個室西から2 後補床板



便解15 便所個室西から2 当初床組根太には当初樋箱の当たり欠き。



便解16 南廊下後補床板解体完了



便解17 北廊下後補床組解体完了



便解18 便所北廊下奥当初小便器取付き痕



便解19 北面腰下板壁残存状況



便解20 北廊下床組状況
当初床組残存



便解21 北廊下根太解体完了



便解22 便所個室西から2・3
床下汲み取り用開口と横俵鈍板戸



便解23 便所個室西から3
床下汲み取り用開口の横俵鈍板戸



便解24 便所個室西から3北東柱切断痕



便解25 南面腰下外壁新材外装解体完了
当初杉皮網代張り断片残存



便解26 内部土壁揺き落とし状況



便解27 内部床組解体完了
昭和50年頃水洗化工事で、床下壁・土台・基礎石を切り取り、配管が通されていた。



便解28 小屋組解体完了



便解29 軸部状況



便解30 小便器～糞流し板（床下納まり）
（床下残置材、仮組確認のみで復旧せず）



便解31 桃形剝抜窓大外し状況



便解32 土台状況



便解33 地中糞掘付状況掘削確認（西奥個室）



便解34 解体柱状況



便組1 補足布石据付状況



便組2 基礎布石取替、据付完了
床下5つの糞は全て存置した。



便組3 布石・沓石据直し状況



便組4 土台設置完了



便組5 土台補強金具（アンカー）取付完了



便組6 軸部組立状況



便組7 小屋組組立状況



便組8 垂木組立状況



便組9 野地板組立完了



便組10 屋根下地完了



便組11 棧瓦葺完了



便組12 木舞下地・縄巻木摺下地完了（妻壁）



便組13 木舞下地完了（内部間仕切壁）



便組14 床組完了



便組15 床板組立完了



便組16 青竹朝顔形小便器
床下に残存していた当初材（左端）に倣い、右2つを新規作製。1つは風呂棟内便所に用いた。



便組17 松形下地窓左官施工状況
当初のものは破損が酷かったため大外しとして資料保管した。



便組18 石積風浅目地入砂漆喰壁下地海鼠瓦施工完了



便組19 南面腰下外壁杉皮網代張施工状況
今回の工事では防水紙を張ってから施工した。



便組20 石積風浅目地入砂漆喰仕上施工状況



便組21 砂漆喰変り塗スタッコ風仕上補修状況
大外した桃形割抜窓を嵌め込み、散り廻りのみ補修した。



便組22 外壁左官仕上げ及び杉皮網代張施工完了
(南西より見る)



便組23 南廊下造作完了(南東より見る)
開放部はこの後活用事業において、木枠を組み透明アクリル板で塞いだ。



便組24 北廊下造作完了(北東より見る)



便組25 南廊下造作完了



便組26 北廊下造作完了



便組27 個室樋箱施工完了



風組1 基礎現況



風組2 主屋主体部下屋西面南側現況



風組3 基礎布石解体状況（北西隅）
傷みと沈下の激しい側通りの基礎布石のみ解体した。洗い場から敷石下を潜って排水する仕様であった。



風組4 基礎布石取替、据付完了



風組5 軸部組立状況1



風組6 軸部組立状況2



風組7 小屋組組立状況



風組8 垂木組立状況



風組9 木舞掻き状況



風組10 左官下地完了 (内部)



風組11 左官下地完了 (外部)



風組12 野地板組立完了



風組13 屋根下地完了



風組14 桟瓦葺完了



風組15 床組完了



風組16 海鼠瓦取付状況 (西面腰壁)



風組17 砂漆喰変り塗鏝波調仕上下塗状況 (南面)
便所に倣い、板張り下地とした。



風組18 砂漆喰変り塗鰻波調仕上塗状況
古写真より変り塗を復原した。



風組19 床及び階段設置完了（風呂部分）



風組20 砂漆喰変り塗鰻波調仕上詳細



風組21 板壁名栗仕上詳細



風組22 便所部分個室樋箱設置完了



風組23 南廊下造作完了（東より見る）



風組24 南廊下便所部分造作完了



風組25 風呂洗い場部分造作完了



風組26 外壁左官仕上げ及び造作完了（南西より見る）
開放部はこの後活用事業において、木枠を組み透明アクリル板で塞いだ。



風組27 外壁左官仕上げ及び造作完了（北西より見る）



カ解1 内観現況（南より見る）
平成4年の造替により全て後補材。（文化財指定範囲外）



カ解2 外観現況（北西より見る）



カ解3 屋根現況



カ解4 屋根下地状況



カ解5 小屋組状況



カ解6 軸部解体完了
当初棟木・母屋の切断片が主屋北面に取り付いたままになっていた。



カ解7 当初基礎布石残存状況
現況コンクリートベタ基礎解体後



カ解8 布石部分解体状況
今回の台所部分復旧は当初基礎布石を記録保存とし、撤去の後RC基礎を立ち上げた。



カ組1 軸部組立状況（北西より見る）



カ組2 小屋組・垂木組立状況（北西より見る）



カ組3 カッテ床組立完了



カ組4 台所構造用合板取付状況



カ組5 カッテ床板、建具施工完了



カ組6 屋根施工完了



カ組7 外壁施工完了（北西より見る）
平面上復原したカッテ板敷きが突出する部分までを立面上も復原扱いとした。



カ組8 外壁施工完了（北東より見る）