



ミ解1 外観現況（南西より見る）



ミ解2 外観現況（北西より見る）



ミ解3 外観海鼠壁現況（北面）



ミ解4 南面外壁及び北面揚げ裏現況
左官部分補修が入っていたが、所々当初の黒ノロ仕上げが残っていた。



ミ解5 大屋根現況（南西より見る）



ミ解6 下屋屋根現況
棧瓦は全て後補材（平成）



ミ解7 東側鬼瓦現況



ミ解8 東側大棟及び影盛現況



ミ解9 大屋根軒先現況（南西より見る）



ミ解10 大屋根、主屋下屋取り合い現況
トタンは平成の応急修理。



ミ解11 大棟解体トレンチ（東より見る）



ミ解12 大屋根軒先解体状況



ミ解13 大棟解体完了、西側影盛状況




ミ解14 大屋根下地状況



ミ解15 下屋下地状況
野地板からは全て後補材（平成）



ミ解16 大屋根小舞野地状況（南西より見る）

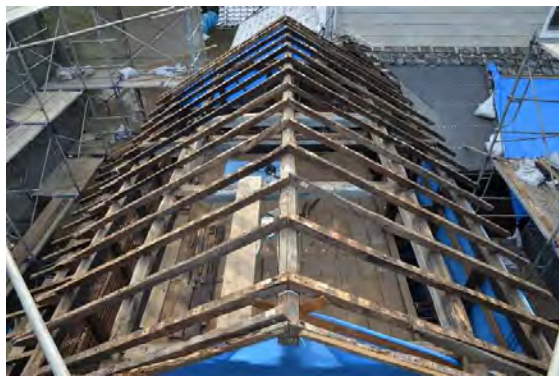

ミ解17 大屋根垂木状況



ミ解18 下屋根垂木状況（南西より見る）
垂木は1本を除き当初のものが残っていた。



ミ解19 東面軒揚げ裏～外壁解体トレンチ



ミ解20 1階底現況
一部棧瓦の差し替えが見られた。



ミ解21 2階底現況



ミ解22 内部漆喰壁解体状況
当初は中塗仕上げ



ミ解23 2階底棧瓦葺解体状況



ミ解24 主体部1階南東隅天井廻り
神棚板のものと考えられる決り溝が
差鴨居などに残っていた。



ミ解25 南面揚げ裏縄巻木摺下地



ミ解26 2階窓庇揚げ裏木下地



ミ解27 南面揚げ裏縄巻木摺解体完了



ミ解28 外壁漆喰壁解体完了



ミ解29 東面妻外壁左官解体完了




ミ解30 東面2階外壁縄巻木摺解体完了



ミ解31 1階後補床板解体完了、当初荒床板状況



ミ解32 1階床組状況（北東より見る）

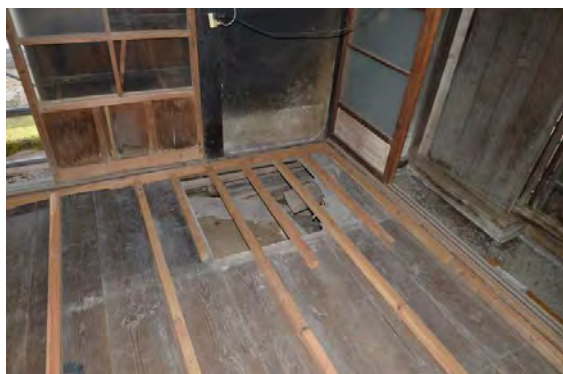

ミ解33 1階中古囲炉裏痕跡



ミ解34 1階中古囲炉裏仮組確認
根太が1本切断され添束が挿入されていた。



ミ解35 2階荒床板状況



ミ解36 2階床組状況



ミ解37 小屋組解体状況



ミ解38 軸部状況



ミ解39 主屋・ミセ接続部状況（小屋組）
昭和に2階小屋材の一部に白ペンキが塗られた。



ミ解40 主屋・ミセ接続部状況（南半軸部）
ミセ南半は主屋と別に柱通りを設け、主屋柱とミセ貫を丸込栓止めとしていた。



ミ解41 小屋組解体完了（北より見る）



ミ解42 1階軸部解体状況（南東より見る）



ミ解43 主屋・ミセ接続部
差敷居は改造で斫られた上に、蟻害を受けていた。



ミ解44 1階大引き継手詳細



ミ解45 西妻面擬石塗下地状況
後世に下地からやり替えられていた。



ミ解46 西面擬石塗解体完了
雨仕舞の悪い箇所、後世3回の補修が入っていた。



ミ解47 西面擬石塗下地状況
当初は木摺下地ではない。下地も3回分の補修が確認できる。



ミ解48 西面擬石塗下地状況



ミ解49 土台状況（南西より見る）



ミ解50 軸部解体完了（南より見る）
下屋南東隅皿戸袋下のみ当初の土間叩きが残っていた。



ミ組1 下屋叩き施工状況



ミ組2 下屋叩き施工完了
残存していた当初仕上げを参考に黒漆喰塗で仕上げた。



ミ組3 軸部組立状況1（北東より見る）



ミ組4 軸部組立状況2（南西より見る）



ミ組5 軸部組立状況3（北東より見る）



ミ組6 軸部組立状況4（南西より見る）



ミ組7 小屋組組立状況（北東より見る）



ミ組8 垂木組立状況（南西より見る）



ミ組9 軸部・小屋組組立完了（西より見る）



ミ組10 小舞野地及び野地板施工完了（南西より見る）



ミ組11 小舞野地施工完了（北東より見る）



ミ組12 棧瓦葺施工状況（北東より見る）



ミ組13 大棟西 鬼瓦・影盛復旧状況
影盛は補修再用とした。



ミ組14 大棟東 鬼瓦・影盛復旧状況
同左



ミ組15 大棟積施工状況



ミ組16 大棟東 影盛補修状況



ミ組17 大棟西 影盛、鬼台、黒漆喰巻施工完了



ミ組18 下屋黒漆喰袖巻施工状況



ミ組19 2階窓庇棒漆喰施工状況
土蔵を含め、窓庇のみ平葺の棒漆喰を復旧した。



ミ組20 屋根漆喰施工完了（南面）



ミ組21 屋根漆喰施工完了（北面）



ミ組22 木舞掻き完了（北面 内部より見る）



ミ組23 木舞掻き完了（東・北面 外部より見る）



ミ組24 外壁縄巻木摺施工完了



ミ組25 南面揚げ裏荒壁付状況



ミ組26 内部貫伏施工状況（当初なし、今回部分補強）



ミ組27 西面外壁擬石塗 木摺下地施工完了
強度ともちを考慮して後補仕様である木摺下地を今回も踏襲した。



ミ組28 1階床組完了（南東より見る）



ミ組29 1階床板組立完了（南東より見る）



ミ組30 2階床組完了（東より見る）



ミ組31 2階床板及び板壁組立完了（東より見る）



ミ組32 2階窓庇揚げ裏施工状況



ミ組33 西面擬石塗下地海鼠瓦施工状況



ミ組34 西面擬石塗下塗完了



ミ組35 西面擬石塗中塗状況



ミ組36 西面擬石塗上塗状況



ミ組37 北面海鼠目地施工状況
在来の仕様に倣い、中塗りに
黒漆喰を使用した。



ミ組38 2階花御座設置完了



ミ組39 2階神棚上部復旧完了



ミ組40 下屋銅板包み修理状況



ミ組41 1階押入れ内 分電盤設置状況
電灯分電盤、防災監視盤等は管理事務所として使用されるミ
セ1階に集約した。



ミ組42 2階北面押入襖（泰平紙張）修理完了



ミ組43 2階室内造作完了（南東より見る）



ミ組44 構造補強鉄骨設置完了
主屋構造柱とミセ棟木を緊結した。



ミ組45 下屋建具復旧完了（西より見る）



ミ組46 1階室内造作完了（南より見る）



ミ組47 樋工事完了（南西より見る）



ミ組48 北面外壁造作完了（井戸屋根は復旧せず）